



Commune du Touvet Mairie
700 Grande rue
BP8

38660 LE TOUVET
A l'attention de M Daniel DAUJAS

Remis contre accusé de réception

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN
IMMEUBLE BATI**

**LISTE C DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE**

Code prestation : CDAM0160-4



RAPPORT N°:
A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAAT_1_MAISON-
FORTE-slash-ECOLE-DE-CORDES

Lieu d'intervention :
MAISON FORTE / ECOLE DE CORDES
Rue du fourneau

38660 LE TOUVET

N° D'AFFAIRE :A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAAT / 1
RAPPORT ETABLI LE : 17/04/2018



Agence de Grenoble
16, avenue Grugliasco
BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX
N° SIRET : 51872092500354
Tél : 04 76 33 33 33 - Fax : 04 76 22 73 31

Agence de Grenoble
16, avenue Grugliasco
BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX

Tél. : 04 76 33 33 33
Fax : 04 76 22 73 31
SIRET : 51872092500354

MAISON FORTE / ECOLE DE CORDES
Rue du fourneau

38660 LE TOUVET

Date d'intervention : 13/03/2018

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION D'UN IMMEUBLE BATI




**Adresse d'expédition : Commune du Touvet Mairie
BP8
38660 LE TOUVET**

A l'attention de M Daniel DAUJAS

Intervenant :
M MICKAEL BACHIMONT

Accompagné par :
Mr DANIEL DAUJAS
Rendu compte à :

Signature :

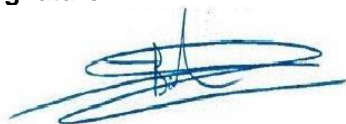

Ce rapport comprend 28 pages.
Il est remis contre accusé de réception.

Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité

Pièces jointes :

- **PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET DES MATERIAUX AMIANTES**

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141
Filiales opérationnelles : **Apave Alsacienne SAS** - RCS 301 570 446 ; **Apave Nord-Ouest SAS** - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; **Apave Sudeurope SAS** - RCS 518 720 925



**REPERAGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT
DEMOLITION
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA
Rap. N° :
A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA_1_MAI
FORTE-slash-ECOLE-DE-CORDES
Date : 17/04/2018
Page : 3/28



**REPERAGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT
DEMOLITION
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA
Rap. N° :
A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA1_MAISON-
FORTE-slash-ECOLE-DE-CORDES
Date : 17/04/2018
Page : 4/28

SOMMAIRE

1.	SYNTHESE DES RESULTATS	5
1.1.	Conclusions	5
1.2.	Synthèse du repérage	5
1.3.	Investigations non réalisées	6
1.4.	Préconisations	7
2.	GENERALITES	8
2.1.	Objectif de la prestation	8
2.2.	Références réglementaires	8
2.3.	Compétence de l'opérateur	8
2.4.	Analyse des échantillons	8
2.5.	Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	8
2.6.	Rapport(s) précédent(s)	9
3.	DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS	10
3.1.	Propriétaire de l'immeuble bâti	10
3.2.	Périmètre de la prestation	10
3.3.	périmètre de la démolition	11
4.	SCHEMA DE LOCALISATION	12
5.	BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX	13
6.	CERTIFICAT DE COMPETENCE	20
7.	ATTESTATION D'ASSURANCE	21
8.	ALBUM PHOTO	23

1. SYNTHESE DES RESULTATS

1.1. Conclusions

➤ **Nous avons recensé des matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini dans le paragraphe 2.1 et pour ce qui concerne **les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.**

1.2. Synthèse du repérage

a) MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE:

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
Rez de chaussée cuisine 0	P3 : colle faïence blanche	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_3
Rez de chaussée cuisine 0	P6 : mastic vitrier intérieur	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_6
Rez de chaussée cuisine 0	P7 : coffrages perdus fibres-ciment ventilation	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_7
2ème étage SDB 2	P18 : dalle de sol grise et noire	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_18
2ème étage WC 2	dalle de sol grise et noire	Idem P18
2ème étage matériel 2 et placard	dalle de sol grise et noire	Idem P18
2ème étage cuisine 2	dalle de sol grise et noire	Idem P18
2ème étage DEGT 2	dalle de sol grise et noire	Idem P18
2ème étage cuisine	P23 : colle faïence	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_23
Zone de similitude d'ouvrage Ensemble du bâtiment	mastics vitriers des châssis d'origine	Devant le caractère aléatoire des résultats, l'ensemble des mastics vitriers devront être considérés comme positifs.

b) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
Rez de chaussée pièce 01	P1 : colle carrelage petit carreaux	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_1
Rez de chaussée pièce 01	P2 : doublage placo + joint calicot	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_2
Rez de chaussée cuisine 0	P4 : colle plinthe noire	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_4
Rez de chaussée cuisine 0	P5 : cloison +plâtre et peinture jaune	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_5

Rez de chaussée pièce 02	P8 : Lattis +plâtre	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_8
1er étage sanitaire	P9 : colle faïence rose	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_9
1er étage sanitaire	P10 : colle faïence blanche	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_10
1er étage sanitaire	P11 : lino +ragréage gris	Analyse prélèvement Réf PV : 1274162_11
1er étage pièce 11	P12 : mastic vitre intérieur	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_12
1er étage pièce 11	P13 : moquette + ragréage	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_13
1er étage DEGT 1-1 et 1-2	P14 : lino marron +matériaux fibreux	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_14
1er étage pièce 12	P15 : Lino marron ,gris+ ragréage	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_15
1er étage cuisine	P16 : colle faïence blanche	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_16
Extérieur 1 er étage	P17 : enduit mur	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_17
2ème étage pièce 22	P19 : mastic vitre intérieur	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_19
2ème étage dégagement	P20 : cloison +plâtre	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_20
2ème étage dégagement	P21 : isolant plénum	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_21
2ème étage pièce 23	P22 : moquette +colle	Analyse prélèvement Réf PV : 12741632_22

1.3. Investigations non réalisées

a) Composants de la construction nécessitant des investigations approfondies

La localisation des investigations approfondies à réaliser avec le nombre et les caractéristiques des sondages pour chaque composant de la construction est précisée dans le tableau ci-dessous.

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	PARTIE DU COMPOSANT A SONDER	NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES SONDAGES A REALISER
ENSEMBLE DU PERIMETRE DES TRAVAUX	CONDUITS ENTERRES OU NOYES DANS MACONNERIE	CES ELEMENTS SONT DIFFICILEMENT REPERABLES EN PHASE DIAGNOSTIC. DES INVESTIGATIONS SUPPLEMENTAIRES POURRONT ETRE



**REPERAGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT
DEMOLITION
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA
Rap. N° :
A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA_1_MAISON-
FORTE-slash-ECOLE-DE-CORDES
Date : 17/04/2018
Page : 7/28

		NECESSAIRE SI CES ELEMENT SONT IMPACTES.
--	--	---

1.4. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

2. GENERALITES

2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition de son immeuble.

Le présent document concerne le repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et autres matériaux réputés contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

2.2. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Autre référence : tableau A1 de la Norme NFX 46-020 de décembre 2008.

2.3. Compétence de l'opérateur

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

APAVE CERTIFICATION
191 Rue de Vaugirard
75015 PARIS

2.4. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :

ALCONTROL LABORATORIES : 99-101 avenue Louis Roche - 92230 Gennevilliers

2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre de la démolition de l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.



**REPERAGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT
DEMOLITION
D'UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA
Rap. N° :
A532300169_TOUVET_MAISONFORTE_DAA1_MAI
FORTE-slash-ECOLE-DE-CORDES
Date : 17/04/2018
Page : 9/28

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

2.6. Rapport(s) précédent(s)

Néant

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

MAISON FORTE / ECOLE DE CORDES

3.1. Propriétaire de l'immeuble bâti

Nom ou raison sociale : Commune du Touvet Mairie
Adresse : 700 Grande rue BP8
Code postal : 38660
Ville : LE TOUVET

3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE DE BATIMENT	LOCAUX
Rez de chaussée	pièce 01
Rez de chaussée	cuisine 0
Rez de chaussée	entrée
Rez de chaussée	matériel 0
Rez de chaussée	WC 0
Rez de chaussée	pièce 03
Rez de chaussée	pièce 04
Rez de chaussée	pièce 02
1er étage	sanitaire
1er étage	palier 1
1er étage	WC 1
1er étage	SDB 1
1er étage	matériel 1
1er étage	pièce 11
1er étage	DEGT 1-1 et 1-2
1er étage	pièce 12
1er étage	pièce 13
1er étage	cuisine
Extérieur	1 er étage
2ème étage	SDB 2
2ème étage	WC 2
2ème étage	matériel 2 et placard
2ème étage	cuisine 2
2ème étage	DEGT 2
2ème étage	pièce 22

2ème étage	dégagement
2ème étage	pièce 23
2ème étage	cuisine
Zone de similitude d'ouvrage	Ensemble du bâtiment

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Autres
- Le périmètre de repérage : Ensemble du bâtiment
- Les plans des immeubles : OUI
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des démolitions : oui

b) Liste des locaux non visités, des parties d'immeuble non accessibles

Les locaux qui n'ont pas pu être visités et/ou les parties non accessibles sont récapitulés avec les motifs dans le tableau figurant au paragraphe 1.3.

Rappel : Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les conditions de réalisation du repérage ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 :
« *L'opérateur examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrage qui composent les différentes parties de l'immeuble* »

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, nous émettons donc des réserves quant à la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante et concernés par la présente mission. Afin de lever ces réserves, il vous appartient de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en vous assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

3.3. périmètre de la démolition

a. Programme de démolition

Le programme de démolition (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence Rénovation lourde ou démolition du bâtiment rédigé par M. DAUJAS DANIEL le 01/03/2018

b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

4. SCHEMA DE LOCALISATION

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET DES MATERIAUX AMIANTES

**VOIR EN ANNEXE EN FIN
DE RAPPORT DE
REPERAGE**

5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX

12741632



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.: 01.55.90.52.50 - Fax: 01.55.90.52.50
www.alcontrol.fr

Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap
Gaëtan DERVAUX
28 Avenue Bernard Givaudan
F-05000 GAP


Page 1 sur 7

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

Projet	Nom du projet	Repérage Liste C		Date de commande	16-03-2018
	Réf. client	A532300169_2		Date de début	16-03-2018
	Réf. ALcontrol	12741632 - version 1		Rapport du	22-03-2018
Échantillon description client		A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_1 - [colle carrelage petit carreaux] - granuleux-Rez de chaussée-pièce 1			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12741632-001		Code barres	P8081584	
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Préparation	1 (12741632-001)		Description	Colle, dur, gris; Enduit, blanc(he) (preparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META				
Échantillon description client		A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_2 - [placo + joint calicot] - granuleux-Rez de chaussée-pièce 1			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12741632-002		Code barres	P8081583	
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Préparation	1 (12741632-002)		Description	matériau de type "papier", souple, fibreux, beige; matériau, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META				
Échantillon description client		A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_3 - [colle faïence blanche] - granuleux-Rez de chaussée-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12741632-003		Code barres	P8081581	
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Préparation	1 (12741632-003)		Description	matériau, cassant, blanc(he)	
Amiante détecté	oui		Type(s) d'amiante	chrysotile	
Technique	META				

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

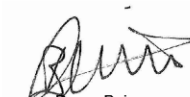
R. van Duin
Laboratory Manager



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 2426286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet Repérage Liste C

Projet A532300169_2

Réf. ALcontrol 12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire 99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande 16-03-2018

Date de début 16-03-2018

Rapport du 22-03-2018

Premier rapport 22-03-2018

Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_4 - [colle plinthe noire] - granuleux-Rez de chaussée-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-004		Code barres	P8081579
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12741632-004)		Description	matériau, dur, blanc(he); Enduit, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_5 - [cloison +plâtre et peinture jaune] - granuleux-Rez de chaussée-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-005		Code barres	P8081580
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12741632-005)		Description	matériau, friable, blanc(he); matériau de type "peinture", jaune (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_6 - [mastic vitre intérieur] - granuleux-Rez de chaussée-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-006		Code barres	P8081577
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12741632-006)		Description	Mastic, dur, gris
Amiante détecté	oui		Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_7 - [conduit fibro ciment ventilation] - granuleux-Rez de chaussée-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-007		Code barres	P8081576
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12741632-007)		Description	matériau, dur, fibreux, gris
Amiante détecté	oui		Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	MOLP			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet Repérage Liste C

Projet A532300169_2

Réf. ALcontrol 12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire 99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande 16-03-2018

Date de début 16-03-2018

Rapport du 22-03-2018

Premier rapport 22-03-2018

Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_8 - [Lattis +plâtre] - granuleux-Rez de chaussée-pièce 2		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-008	Code barres	P8081575
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-008)	Description	matériau, cassant, blanc(he)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_9 - [colle faïence rose] - granuleux-1er étage-sanitaire		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-009	Code barres	P8111675
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-009)	Description	matériau, cassant, rose
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_10 - [colle faïence blanche] - granuleux-1er étage-sanitaire		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-010	Code barres	P8111273
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-010)	Description	matériau, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_11 - [lino +ragréage gris] - caoutchouteux et granuleux-1er étage-sanitaire		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-011	Code barres	P8111271
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12741632-011)	Description	Dalle, souple, rose
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Préparation	2 (12741632-011)	Description	Colle, souple, jaune; matériau, cassant, fibreux, marron; matériau, dur, gris (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes les prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet Repérage Liste C

Projet A532300169_2

Réf. ALcontrol 12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire 99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande 16-03-2018

Date de début 16-03-2018

Rapport du 22-03-2018

Premier rapport 22-03-2018

Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_12 - [mastic vitre intérieur] - granuleux-1er étage-pièce 11			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-012		Code barres	P8111270
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12741632-012)		Description	Mastic, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_13 - [moquette + ragréage] - granuleux et fibreux-1er étage-pièce 11			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-013		Code barres	P8111267
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12741632-013)		Description	matériau, souple, fibreux, bleu
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Préparation	2 (12741632-013)		Description	Colle, souple, fibreux, jaune; matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_14 - [lino marron +matériaux fibreux] - caoutchouteux -1er étage-dégagement pièce 14			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-014		Code barres	P8111269
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12741632-014)		Description	Dalle, souple, marron
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Préparation	2 (12741632-014)		Description	matériau, friable, fibreux, beige
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_15 - [Lino marron ,gris+ ragréage] - caoutchouteux -1er étage-pièce 12			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-015		Code barres	P8111265
Date de réception	16-03-2018		Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12741632-015)		Description	Dalle, souple, marron
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet

Repérage Liste C

Projet

A532300169_2

Réf. ALcontrol

12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

16-03-2018

Date de début

16-03-2018

Rapport du

22-03-2018

Premier rapport

22-03-2018

Préparation	2 (12741632-015)	Description	Colle, souple, jaune; matériau, dur, fibreux, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Préparation	3 (12741632-015)	Description	Dalle, souple, fibreux, gris
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Préparation	4 (12741632-015)	Description	Colle, souple, fibreux, jaune; matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Echantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_16 - [colle faïence blanche] - granuleux-1er étage-cuisine		
Conclusion amiante échantillon	non	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-016	Code barres	P8111263
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-016)	Description	matériau, friable, blanc(he)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Echantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_17 - [enduit mur] - granuleux-Extérieur-1er étage		
Conclusion amiante échantillon	non	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-017	Code barres	P8111262
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12741632-017)	Description	matériau, dur, gris; Enduit, rose (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Echantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_18 - [dalle de sol grise et noire] - caoutchouteux -2ème étage-sanitaire		
Conclusion amiante échantillon	oui	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-018	Code barres	P8111260
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12741632-018)	Description	Dalle, semi-dur, gris
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META		
Préparation	2 (12741632-018)	Description	matériau, dur, blanc(he); matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet

Repérage Liste C

Projet

A532300169_2

Réf. ALcontrol

12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

16-03-2018

Date de début

16-03-2018

Rapport du

22-03-2018

Premier rapport

22-03-2018

Préparation	3 (12741632-018)	Description	Dalle, semi-dur, gris
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META		
Préparation	4 (12741632-018)	Description	matériau, friable, blanc(he)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_19 - [mastic vitre intérieur] - granuleux-2ème étage-pièce 22		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-019	Code barres	P8111259
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-019)	Description	Mastic, dur, gris
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_20 - [cloison +plâtre] - granuleux-2ème étage-dégagement		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-020	Code barres	P8111257
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12741632-020)	Description	matériau, friable, blanc(he); matériau, dur, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_21 - [isolant plenum] - fibreux -2ème étage-dégagement		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-021	Code barres	P8111255
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-021)	Description	matériau, friable, fibreux, orange
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_22 - [moquette +colle] - fibreux-2ème étage-pièce 23		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-022	Code barres	P8111253
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12741632-022)	Description	matériau, souple, fibreux, bleu
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Gap

Gaëtan DERVAUX

Nom du projet Repérage Liste C

Projet A532300169_2

Réf. ALcontrol 12741632 - 1

ALcontrol Laboratoire 99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande 16-03-2018

Date de début 16-03-2018

Rapport du 22-03-2018

Premier rapport 22-03-2018

Préparation	2 (12741632-022)	Description	Colle, souple, fibreux, jaune
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d'amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client			
A532300169_ECOLE DE CORDES MAISON FORTE_23 - [colle faïence] - granuleux-2ème étage-cuisine			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12741632-023	Code barres	P8111251
Date de réception	16-03-2018	Date de prél.	15-03-2018
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12741632-023)	Description	Colle, dur, blanc(he); matériau de type "papier", souple, fibreux, marron (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe:



6. CERTIFICAT DE COMPETENCE



CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/17-750v1

Apave Certification certifie que :

Monsieur Mickaël BACHIMONT

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐

Avec mention ☒

Emis le :

5 avril 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

28 septembre 2019

Directeur d'Apave Certification



JM VIONNET

AC-IMP-012-15



7. ATTESTATION D'ASSURANCE



Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apéríteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE SUDEUROPE SAS et de ses filiales :**

- APAVE MONACO
- APAVE NOUVELLE CALEDONIE (succursale)
- AQUALIS
- GIE ESQS
- GIE IQSE
- ISIA
- PRORAD

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.



Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2018 au 31/12/2018** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.


Fait à PARIS le 04/12/2017
Pour servir et valoir ce que de droit.





POUR L'ASSUREUR :

VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue de Kerogan - CS 44012
29335 QUIMPER cedex
Tél. 0 820 260 260 (L118 C TTC) Fax 0 820 209 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr







8. ALBUM PHOTO

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
<p>Rez de chaussée pièce 01 Matériau : P1 : colle carrelage petit carreaux</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée pièce 01 Matériau : P2 : doublage placo + joint calicot</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée cuisine 0 Matériau : P3 : colle faïence blanche</p> <p>PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée cuisine 0 Matériau : P4 : colle plinthe noire</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	

<p>Rez de chaussée cuisine 0 Matériau : P5 : cloison +plâtre et peinture jaune</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée cuisine 0 Matériau : P6 : mastic vitrier intérieur</p> <p>PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée cuisine 0 Matériau : P7 : coffrages perdus fibres-ciment ventilation</p> <p>PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Rez de chaussée pièce 02 Matériau : P8 : Lattis +plâtre</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	

<p>1er étage sanitaire Matériau : P9 : colle faïence rose</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage sanitaire Matériau : P10 : colle faïence blanche</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage sanitaire Matériau : P11 : lino + ragréage gris</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage pièce 11 Matériau : P12 : mastic vitre intérieur</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	

<p>1er étage pièce 11 Matériau : P13 : moquette + ragréage</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage DEGT 1-1 et 1-2 Matériau : P14 : lino marron +matériaux fibreux</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage pièce 12 Matériau : P15 : Lino marron ,gris+ ragréage</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>1er étage pièce 12 Matériau : P15 : Lino marron ,gris+ ragréage</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
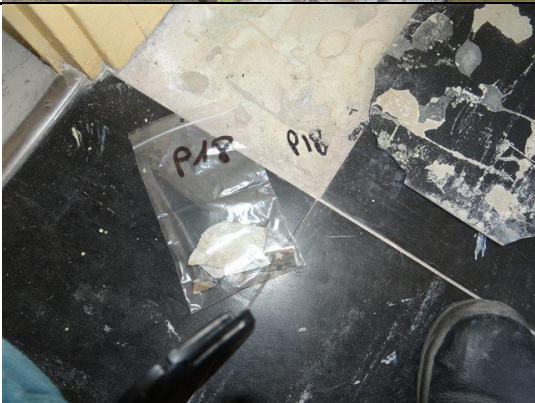
<p>1er étage cuisine Matériau : P16 : colle faïence blanche</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Extérieur 1 er étage Matériau : P17 : enduit mur</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>2ème étage SDB 2 Matériau : P18 : dalle de sol grise et noire</p> <p>PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>2ème étage pièce 22 Matériau : P19 : mastic vitre intérieur</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	

<p>2ème étage dégagement Matériau : P20 : cloison +plâtre</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>2ème étage dégagement Matériau : P21 : isolant plénum</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>2ème étage pièce 23 Matériau : P22 : moquette +colle</p> <p>ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>2ème étage cuisine Matériau : P23 : colle faïence</p> <p>PRESENCE D'AMIANTE</p>	

ANNEXE : AUTRES PIECES JOINTES

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET DES MATERIAUX AMIANTES

RDC


P3 : COLLE DE FAIENCE – AMIANTE



P7 : 2 CONDUITS DE VENTILATION HAUTE ET BASSE FIBRES-CIMENT AMIANTE




P6 : MASTIC VITRIER FENETRE – AMIANTE

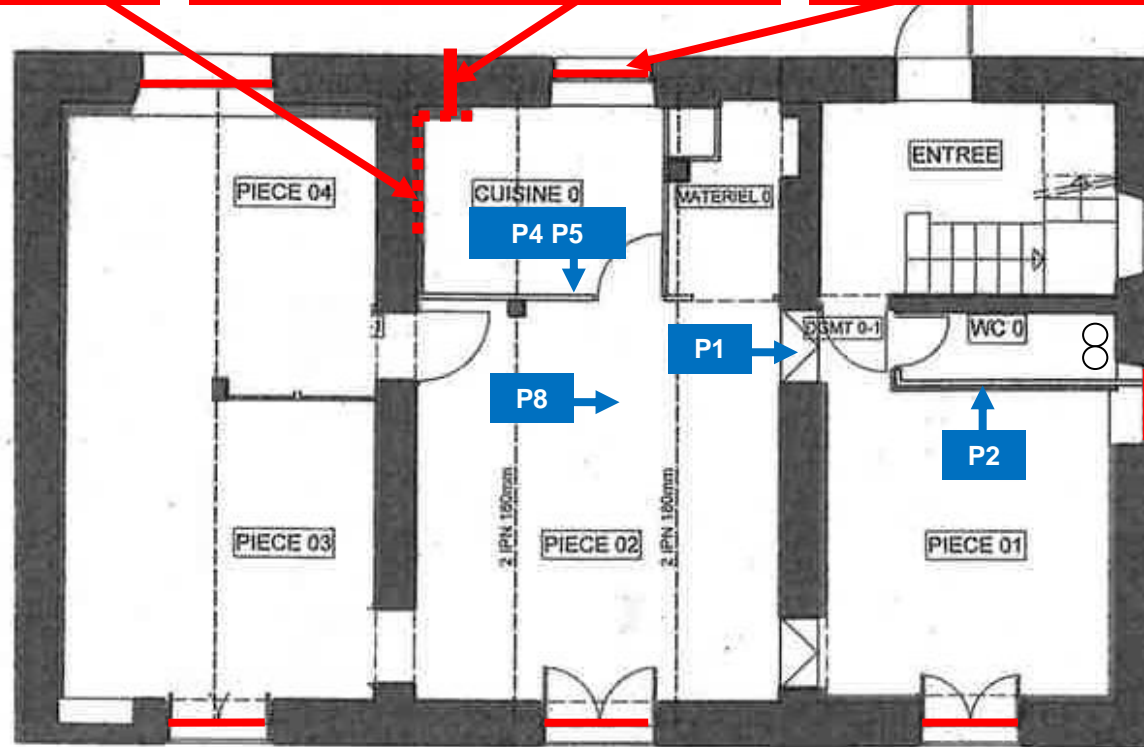

DEVANT LE GRAND NOMBRE DE MATERIAUX DIFFERENTES DE MASTICS VITRIER ET LES RESULTATS ALEATOIRES, L'ENSEMBLE DES MASTICS EST A CONSIDERER COMME AMIANTE (OU DES PRELEVEMENTS SUR CHAQUE MENUISERIE DEVONT ETRE EFFECTUES)

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET DES MATERIAUX AMIANTES

NIVEAU 1

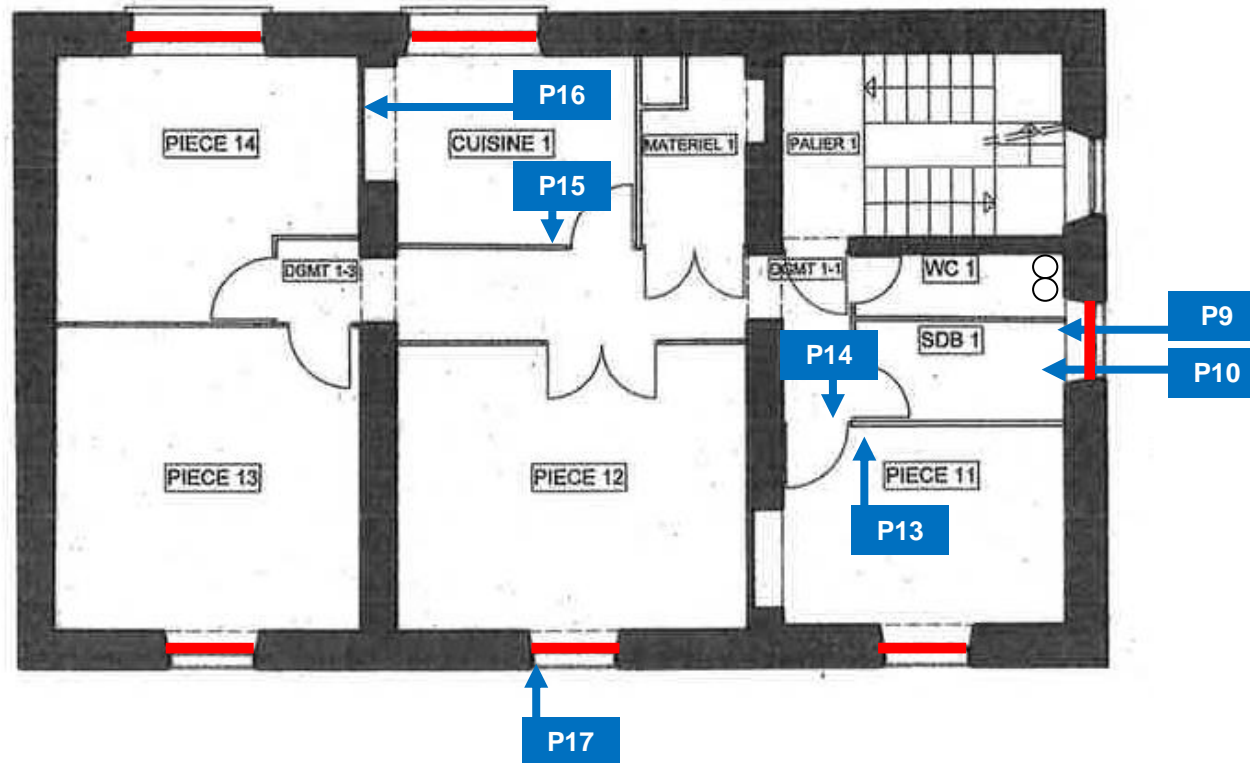


**DEVANT LE GRAND NOMBRE DE MATERIAUX DIFFERENTES DE MASTICS VITRIER
ET LES RESULTATS ALEATOIRES, L'ENSEMBLE DES MASTICS EST A
CONSIDERER COMME AMIANTE (OU DES PRELEVEMENTS SUR CHAQUE
MENUISERIE DEVRONT ETRE EFFECTUES)**

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET DES MATERIAUX AMIANTES

NIVEAU 2

P23 : COLLE DE FAIENCE BLANCHE – AMIANTE

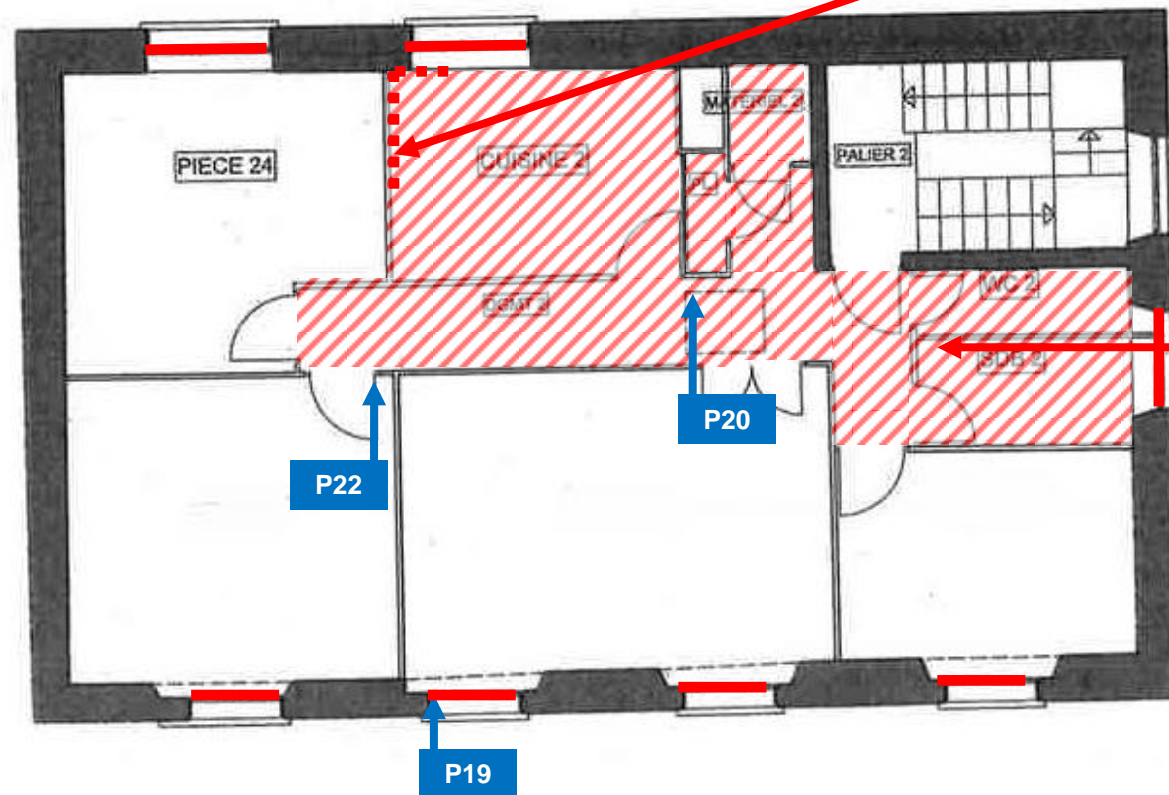

P18 : DALLES DE SOL + COLLE – AMIANTE



DEVANT LE GRAND NOMBRE DE MATERIAUX DIFFERENTES DE MASTICS VITRIER ET LES RESULTATS ALEATOIRES, L'ENSEMBLE DES MASTICS EST A CONSIDERER COMME AMIANTE (OU DES PRELEVEMENTS SUR CHAQUE MENUISERIE DEVRONT ETRE EFFECTUES)